



PL1803V



Návod k použití

DŮLEŽITÉ - PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVÁVEJTE PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ

Obsah

Specifikace	3
Použití	3
Štítky	4
Ovládací prvky motoru	5
Kontrolní seznam balení	5
Sestavení	6
Provoz	6-7
Údržba	7-17
Řešení potíží	18
Seznam náhradních dílů	19
Informace o záruce	19
Ilustrace a seznamy dílů	20-33

Specifikace

PL1803V

Motor:	B&S VANGUARD 5HP w
Model motoru	10V3320003F1
Kapacita nádrže	3,1 l
Kapacita motorového oleje	0,6 l
Hmotnost motoru	109.8 kg
Délka	1,45 m)
Šířka	0,61 m
Výška	1 m
Maximální provozní sklon	15°

Použití

Aerifikátor

Tento stroj je určen k provzdušňování zavedených trávníků a velkých travnatých ploch. Stroj by neměl být používán k žádnému jinému účelu, než je uvedeno výše.

NEPOUŽÍVEJTE, POKUD DOJDE K NADMĚRNÝM VIBRACÍM!

Pokud dojde k nadměrným vibracím, okamžitě vypněte motor a zkontrolujte, zda není poškozená nebo opotřebovaná řemenice, volné ložisko řemenice, uvolněný motor nebo zda nedošlo k ucpání nečistotami. Chcete-li odstranit nečistoty ze stroje, podívejte se na část věnovanou odstraňování potíží pro konkrétní stroj. Poznámka: Správné specifikace utahovacích momentů najdete v seznamu dílů.

MANIPULACE A PŘEPRAVA

K zvedání těchto strojů vždy provádějte ve dvou lidech. Zvedněte držení po obou stranách stroje pomocí rukojetě a rámu. Během přepravy zajistěte na místě. Viz specifikace hmotnosti.



Pro bezpečnost používejte při zvedání rukavice.



Nikdy nezvedněte žádný stroj, když je motor v chodu.

Bezpečnostní štítky

Štítky uvedené níže byly nainstalovány na vašem stroji BILLY GOAT®. Pokud jsou štítky poškozené nebo chybí, vyměňte je před provozem tohoto zařízení. Číslo položek ze seznamu ilustrovaných součástí a dílu. Správnou polohu pro každý štítek lze určit odkazem na zobrazený obrázek a čísla položek.



Fig. 1
NEBEZPEČÍ DRŽTE
RUCE A NOHY DÁL
P/N 440424



Fig. 2
NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ
PLP/N100355



Fig. 3
NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ P/N
5103184



Fig. 4
INSTRUKCE K PROVOZU

Instruction Labels

PULL TO ENGAGE TINES

JALE HACIA ARRIBA PARA ENGRANAR LOS DIENTES

100356

Fig. 5
SPUŠTĚNÍ POHONU
TRNŮ

FORWARD TO LOWER TINES

BACK TO RAISE TINES

AVANCE PARA BAJAR LOS DIENTES

100357

Fig. 6
SPUŠTĚNÍ TRNŮ DO
PRACOVNÍ POLOHY

OVLÁDACÍ PRVKY MOTORU

 RUN
 
 CHOKE
  Sytič.




 Nastavení otáček motoru.

Kontrolní seznam balení


Váš aerifikátor Billy Goat je dodáván z továrny, kompletně sestavený.


 Před sestavením stroje si **PŘEČTĚTE** všechny bezpečnostní instrukce.
 Při vyjímání přístroje z krabice nebo bedny **DBEJTE** zvýšené opatrnosti.


 **PŘED SPUŠTĚNÍM PŘIDEJTE MOTOROVÝ OLEJ.**

Boxing Parts Checklist

- ☐ Operator's Manual (382514)
- ☐ Engine Manual (Briggs and Stratton)

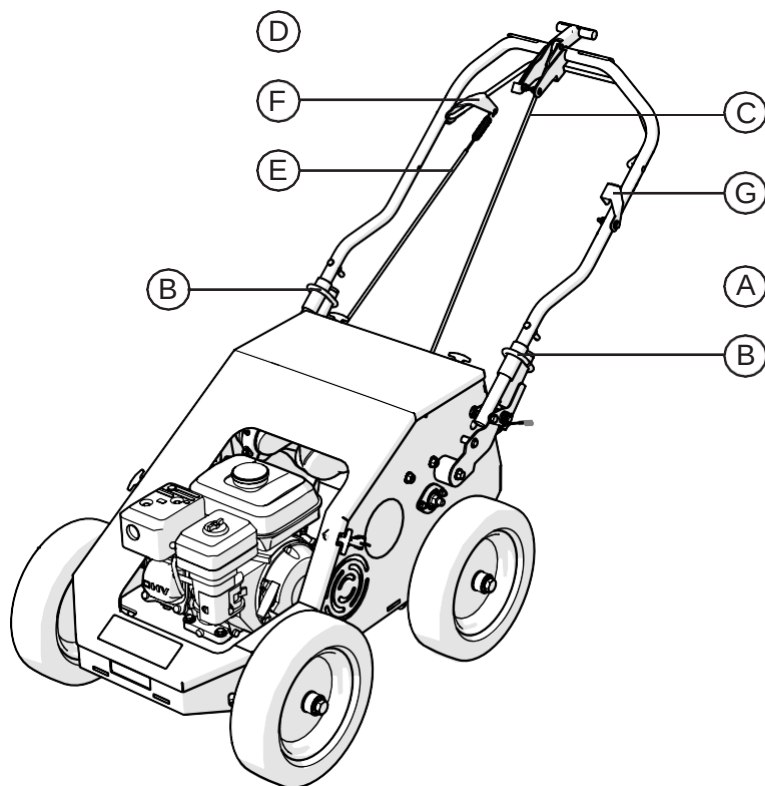

Obrázek A

SESTAVENÍ

Rozložte horní rukojeť (A, obrázek A) a dejte zámky rukojeti (B, obrázek A) na místo, abyste zamkly horní rukojeť ke spodní části.

1. **Připojte** zvedací kabel trnů (C, obrázek A) k páce spuštění trnů (D, obrázek A) ve středu rukojeti vložením kolíku. Poté připevněte kabel spojky (E, obrázek A) k madlu spojky (F, obrázek A). Před provozem zkontrolujte, zda kabely fungují správně..

2. **Zkontrolujte** hladinu motorového oleje a naplňte na správnou úroveň. Zkontrolujte také olej v redukci a v případě potřeby naplňte. Typ a množství oleje, které chcete použít, naleznete v příručce motoru.

3. **Připojte** zapalovací svíčku. Nastavte spínač motoru (G, obrázek A) do polohy ZAPNUTO.

Provoz

NASTARTOVÁNÍ MOTORU

Viz pokyny výrobce motoru pro typ a množství použitého oleje a benzínu. Motor musí být při kontrole a plnění oleje a benzínu v rovině.

OTÁČKY MOTORU: Ovládáno pákou na motoru. Za normálních podmínek provozujte při minimálních otáčkách, potřebných k dané práci..

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Vypínač na rukojeti dejte do polohy ON (1).

PALIVOVÝ VENTIL: Přesuňte palivový ventil do polohy "ON".

SYTIČ: Při startování studeného motoru použijte sytič.

Zvyšování otáček: Přesuňte ovládací páku plynu na motoru do rychlé polohy. Zatáhněte za startovací lano a nastartujte motor. **Pokud se přístroj nespustí, zkontrolujte sekci řešení potíží příručky pro obsluhu a také v příručce k motoru.**

PROVZDUŠŇOVÁNÍ

Poznámka: Nikdy neparkujte stroj na svahu. Při parkování vždy udržujte trny zvednuté.

ZVEDÁNÍ/SKLOPENÍ TRNŮ: Trny se zvedají nebo sklopí do země ovládním páčky pro spuštění trnů na horní rukojeti. Provzdušňování půdy je velmi závislá na povrchové přípravě. Před započetím práce si přečtěte celou sekci operace.

SPUŠTĚNÍ POHONU TRNŮ: Spustěte trny do pracovní polohy uvolněním středové páky na rukojeti. Když je páka v přední poloze, zatáhněte za madlo spojky a zapněte trny.

PROVZDUŠŇOVÁNÍ: Zatlačte na stroj se spuštěnými trny. **POZNÁMKA:** Při chladných teplotách spustěte pohon trnů v horní poloze po dobu dvou minut, aby se zahřálo mazivo v klikové hřídele.

PROVOZ

OTÁČENÍ: Na konci provzdušňovacího řádku uvolněte páku pro spuštění hrotů a zdvihněte hroty ze země. Potom nastavte stroj do dalšího řádku a snižte hroty k zemi pro další spuštění.

TRANSPORT: Ujistěte se že jsou hroty zdviženy od země (uvolněna páka pro spuštění hrotů a zdvižení hrotů středovou páčkou) před tím, než se se strojem začnete přesouvat z pracovního místa.

TIPS

POSEČTE TRÁVU: Posečte trávu na normální výšku.

ZALEJTE TRÁVU: Pro dosažení nejlepšího výkonu a maximální penetraci hrotů by měl být trávník důkladně zalit den před provzdušňováním

PROZKOUMEJTE TERÉN: Před zahájením práce zkontrolujte trávník. Odstraňte všechny kameny, dráty, nebo jiné předměty, které mohou při práci před spuštěním představovat nebezpečí.

OZNAČTE MÍSTA: Označte všechny pevné předměty, kterým je třeba se vyvarovat během práce, jako jsou hlavice postřikovačů, vodní ventily, zakryté kabely nebo kotevní úchyty atd.

SVAHY: Nepoužívejte provzdušňovač na strmých svazích (nad 15 °). Při práci na jakémkoli svažitém povrchu buďte velmi opatrní. U méně svažitých ploch obsluhujte stroj pohybem nahoru a dolů pod úhlem 45 stupňů směrem ke svahu a nikoli vodorovně. Dlouhodobější provoz na strmých svazích může způsobit poškození motoru.

ÚDRŽBA

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Pravidelná údržba by měla být prováděna v následujících intervalech:

Údržba	Every Use	Every 10 Hrs	Every 50 Hrs	Every 100 Hrs
Zkontrolujte volné, opotřebené nebo poškozené díly	•			
Zkontrolujte motorový olej*	•			
Odstraňte nečistoty ze stroje a trnů	•			
Namažte vačková ložiska (doporučujeme použít Almagard #3752 nebo stejných vlastností)		•		
Zkontrolujte opotřebení řemenu			•	
Výměna pouzdra trnů				•
Namažte ložiska hřídele				•

*Motor musí být při kontrole nebo plnění oleje v rovině. Správné postupy údržby motoru naleznete v příručce k motoru Briggs a Stratton.

ÚDRŽBA

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Poznámka: Nástroje potřebné pro běžné postupy údržby uvedené v tomto oddíle naleznete na obrázku B.



Obrázek B

Letter Identification	Tool
A	Impact Wrench
B	1/2" socket
C	9/16" socket
D	1/2" wrench
E	9/16" wrench
F	1/8" Allen wrench
G	1/4" curved Allen wrench
H	Pliers

NASTAVENÍ NAPnutí ŘEMEN

1. Povolte montážní šrouby motoru a poté posuňte je tak, aby na pásu nanesly nebo zmírnily napětí.

Poznámka: Posunutí motoru dopředu (směrem od obsluhy) zvyšuje napnutí řemene. Posunutí motoru vzad (směrem k obsluze) uvolňuje řemen. Zkontrolujte nastavení napnutí řemenu po prvních 10 hodinách používání.

VÝMĚNA HNACÍHO ŘEMENE

1. Spusťte trny dolů a sundejte kapotu stroje. Rukama zatáhněte za gumové západky (celkem 4 západky; 2 v zadní části stroje, 1 na každé straně stroje).



Obrázek C




Obrázek D

2. Uvolněte šrouby ložiska 1/8" imbusovým klíčem. Pružinu (obr. E) stlačte. Jakmile je pružina stlačena, utáhněte jistící šrouby. To vám umožní snadněji pohybovat hřídelí trnů a vyjmout starý nebo opotřebovaný hnací řemen. Viz obrázek F.

Note: If set-screws are missing, use a 0.250"-28 sized bolt.



Obrázek E

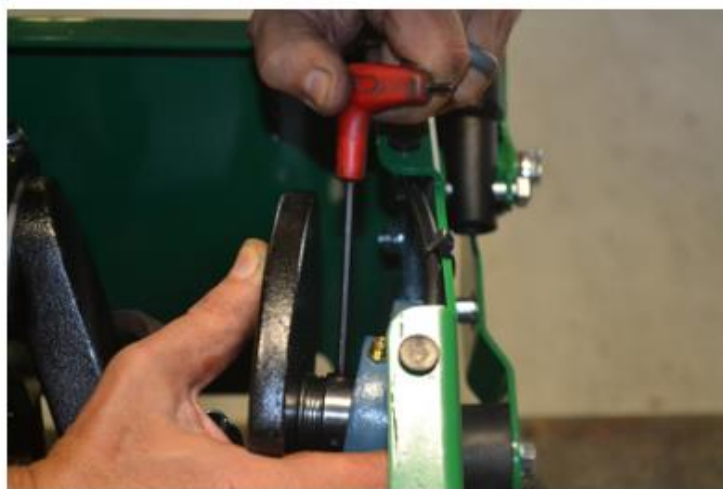

Obrázek F

ÚDRŽBA

3. Uvolněte bloky vnitřních ložisek na každé straně hřídele. Současně pomocí klíče 9/16" a vyjměte je. Obrázky G-J. Pozor na vyšší hmotnost hřídele.



Obrázek G



Obrázek H



Obrázek I




Obrázek J

4. Pomocí 1/4" klíče odstraňte horní vodící šroub řemene. Neodstraňujte spodní šroub. Viz obrázek K. Všimněte si, jak je řemen umístěn na řemenici ve stroji.



Obrázek K

5. Vyměňte řemen. Viz obrázek L.

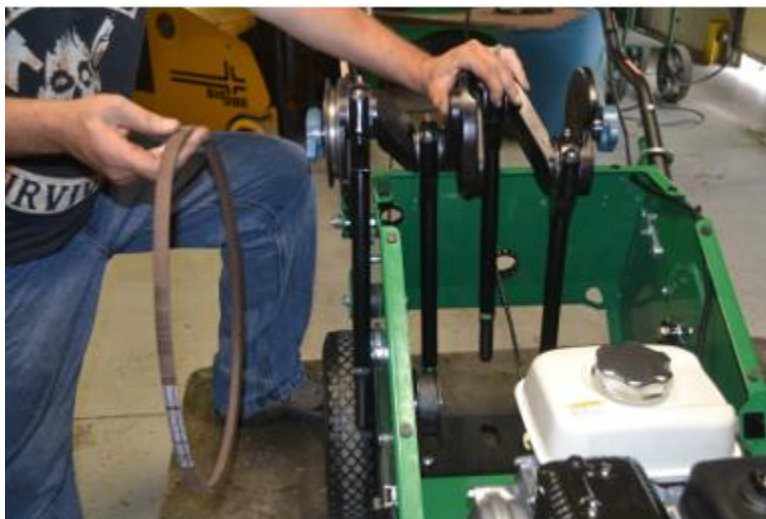

Obrázek L

6. Nasad'te nový řemen a znovu nainstalujte hřídel do stroje. Viz obrázek M. Ujistěte se, že je nový řemen správně umístěn kolem řemenice. Viz obrázky N a O.



Obrázek M



Obrázek N



Obrázek O

VÝMĚNA KABELU SPOJKY

1. Sundejte kapotu stroje PL18. Viz krok 1 z části "VÝMĚNA HNACÍHO ŘEMENE".
2. Vyjměte otočný šroub spojky. Současně použijte 1/4" imbusový klíč s rázovým klíčem vybaveným 9/16" zásuvkou. Viz obrázky P a Q.



Obrázek P




Obrázek Q

3. Odpojte kabel od držáku řemenice. Kleštěmi vyjměte jistící závlačku čepu, který drží kabel na místě. Vyjměte kabel. Nezhazujte čep nebo závlačku. Budete je potřebovat k připevnění nového kabelu. Viz obrázky R a S.




Obrázek R

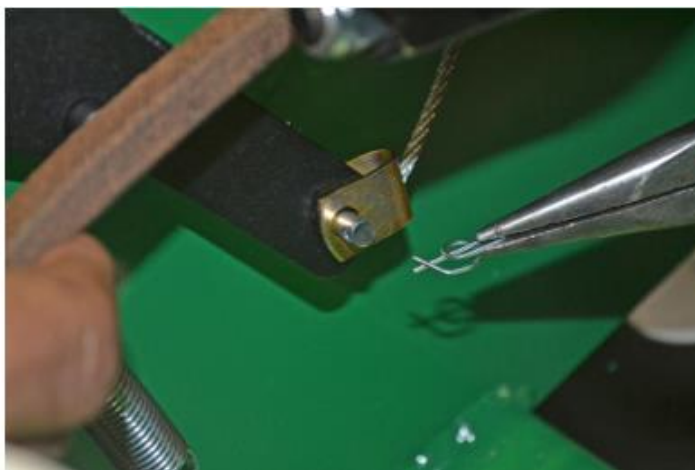

Obrázek S

ÚDRŽBA

4. Vysuňte kabel spojky ze stroje zadním otvorem a odpojte kabel od madla. Viz obrázky T a U.

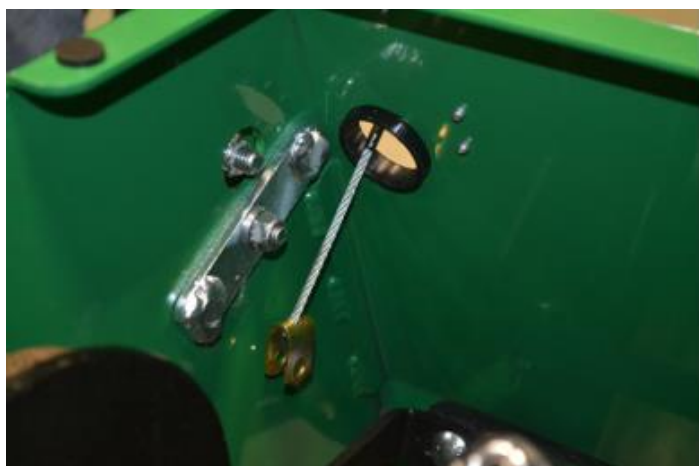

Obrázek T



Obrázek U

5. Připojte nový kabel k madlu a prostrčte ho zadním otvorem. Po-té ho připojte k držáku řemenice, čepem a ten zajistěte závlačkou. Nasadte kapotu.

Problem	Possible Cause of Problem	Possible Solution to Problem
Motor se nespustí.	• Spínač stop je v poloze VYPNUTO. • Plyn je v poloze VYPNUTO. • Motor není v poloze plného sytiče. • Žádný benzín v motoru. • Hladina oleje v motoru je příliš nízká. • Vzduchový filtr je znečištěný.	• Zkontrolujte polohy spínače zastavení, plynu a sytiče. • Zkontrolujte hladinu a kvalitu benzínu. • Zkontrolujte hladinu a kvalitu oleje motoru. • Vyčistit nebo vyměnit filtr vzduchu. • Kontaktujte servis.
Stroj abnormálně vibruje.	• Trny jsou poškozené nebo chybí. • Šrouby rukojeti jsou uvolněné. • Šrouby motoru jsou uvolněné.	• Okamžitě přestaňte pracovat! • Výměna poškozených nebo chybějících trnů. • Utáhněte všechny volné matice a šrouby.
Při provzdušňování se motor zastaví nebo pracuje.	• Svah je příliš strmý pro práci. • Hladina motorového oleje je příliš nízká.	• Pracujte nahoru a dolů po svahu, ne napříč. • Zkontrolujte hladinu motorového oleje a případně přidejte olej.
Motor je zablokovaný.	• Nečistoty jsou usazeny u řemenice. • Motor nefunguje správně.	• Odpojte zapalovací svíčku. • Odstraňte nečistoty z hnací řemenice. • Obraťte se na kvalifikovaný servis.
Stroj se nepohne, když je spojka zapojena.	• Hnací řemen je mimo nastavení. • Hnací řemen je opotřebovaný. • Řemenice jsou volné nebo poškozené. • Spojkový kabel je poškozený.	• Chcete-li správně provést výměnu řemene, přečtěte si pododdíl "Výměna hnacího řemene" v části Údržba této příručky. • Obraťte se na kvalifikovaný servis.

Spare Parts List

Part	Part Number
Trny	382244
Deska trnů	382325
Tlumič vibrací	373257
Spojkový kabel	380221
Hnací řemen	520006
Kola	381768

Záruka

Při údržbě motoru se podívejte na příslušnou příručku výrobce motoru. Záruka motoru je kryta konkrétním výrobcem motoru. Pokud váš motor vyžaduje záruční opravu nebo jiné opravy, obraťte se na místního prodejce autorizovaného k servisu vašeho motoru. Při kontaktu s prodejcem pro servis je dobré mít k dispozici číslo modelu motoru (viz tabulka strana 3). Pokud nemůžete nalézt servisní prodejce ve vaší oblasti, můžete kontaktovat národní servisní organizaci výrobce.


Briggs and Stratton: 414-479-8008

POSTUP ŘEŠENÍ ZÁRUKY

Pokud by stroj BILLY GOAT® selhal z důvodu vady materiálu nebo zpracování, měl by majitel při reklamační stížnosti pokračovat následovně:


- troj musí být doručen prodejci, od kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisnímu zástupci BILLY GOAT.
- Majitel musí předložit zbývající polovinu záruční registrační karty nebo, pokud není k dispozici, fakturu nebo potvrzení o zaplacení.
- Reklamační stížnost bude vyplněna prodejcem a předána příslušnému distributorovi BILLY GOAT na vašem území.
- Pozor pro servisního manažera: Všechny náhradní díly v záruce musí být označeny a uchovány po dobu 90 dnů. Číslo modelu a výrobní číslo stroje musí být uvedeno v reklamačním protokolu.
- Servisní manažer na straně distributora po kladném posouzení podepíše reklamační stížnost a předloží ji výrobcí (BILLY GOAT) pro posouzení.
 - Oddělení technické podpory společnosti BILLY GOAT (Technical Service Department) bude reklamační stížnost studovat a může požádat o vrácení dílů k přezkoumání. BILLY GOAT oznámí své závěry distributorovi, od kterého stížnost obdržel.
 - Rozhodnutí technické podpory BILLY GOAT o schválení nebo zamítnutí reklamační stížnosti je konečné a závazné.

Pro online registraci produktu přejděte na www.billygoat.com

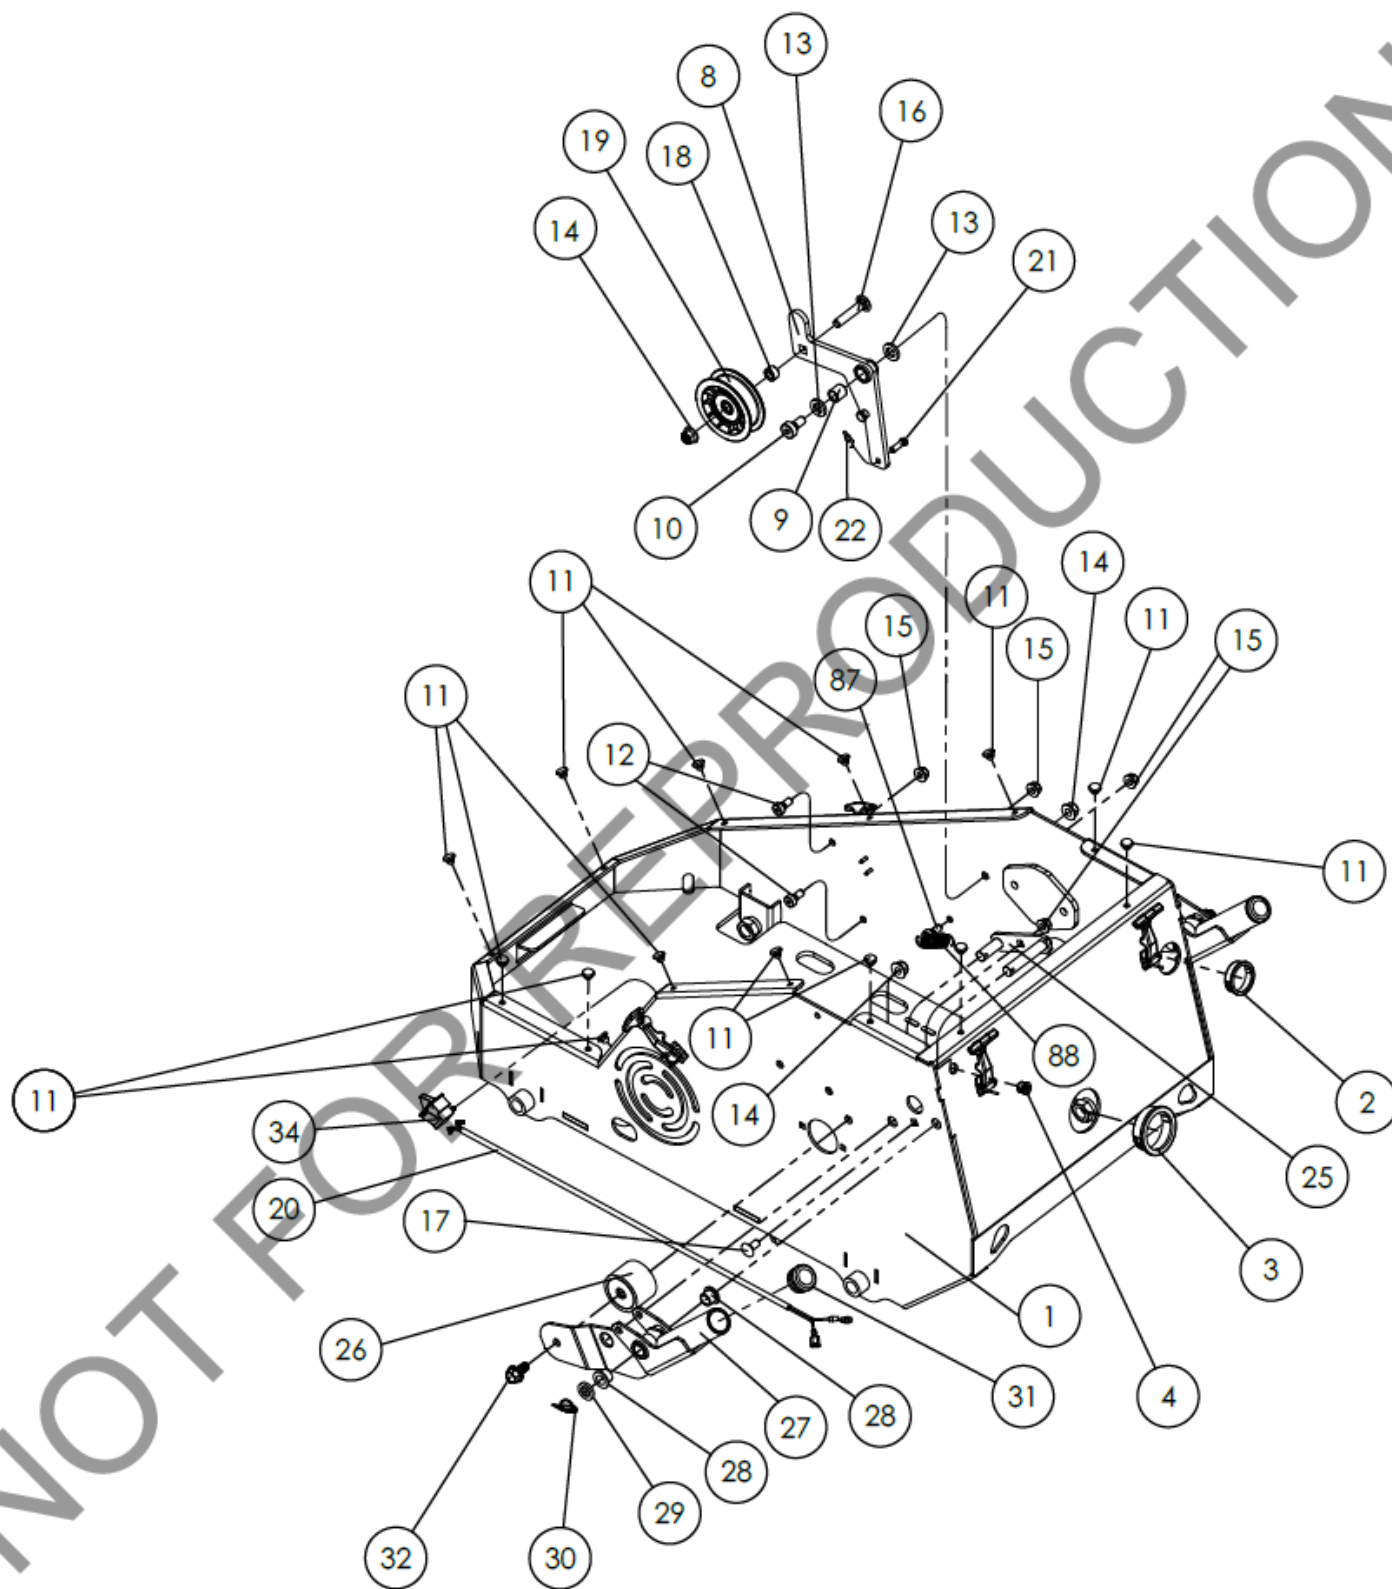

PL18 Parts Illustrations and Lists


Item No.	Description	Part No.	QTY
1	WA, PL1801 FRAME	382130-S	1
2	BUSHING, SNAP 1.31" ID	382240	1
3	BUSHING, SNAP 1.81" ID	382292	1
4	BUSHING, SPLIT 0.350" NYLON BLACK	373308	1
8	WA, IDLER ARM PL18	382133	1
9	BRG, SLEEVE Ø.500" X Ø.625" X .625"	382312	1
10	BLT-SLDR,SH.500"X1.00",.375"-16X.63"G-8ZP	382259	1
11	RUBBER BUMPER, PUSH-IN	380224	14
12	BLT-SLDR,SH.375"X2.25",.313"-18X.50"G-8ZP	382322	2
13	WSHR-NYL, FLT, .500" X .875" X .125"	382258	2
14	NUT-HEX-NYLK, FLG .375"-16 ZP	8165003	4
15	NUT-HEX-NYLK, FLG .3125"-18 ZP	8165002	5
16	BOLT CARRIAGE 3/8-16 X 2" ZP	8024062	1
17	BOLT CARRIAGE 5/16-18 X 3/4" ZP	8024039	2
18	TUBE SPACER 0.625" OD x 0.357" LONG	440228	1
19	PULLEY IDLER 2.75" OD X 3/8" BORE	350114	1
20	WIRE HARNESS, PL HOOD SWITCH	380227	1
21	PIN, CLEVIS 1/4 x 3/4	381077	1
22	PIN, RUE RING 0.250"	371275	1
25	WA, ISO MOUNT	382134	2
26	ISOLATOR, VIBRATION HANDLE SC181H	373257	2
27	WA, REVOLVER LH	382136-S	1
28	BUSHING, .500" I.D.	362254	4
29	WSHR-STL,FLT .500"X.875"X.134" MAB ZP	382277	2
30	RING, RUE .500"	382336	2
31	PLUG TUBE INSERT 1.25" O.D.	791056	2
32	SER. HEX WSHR FLNG SCR 0.375 - 16 x 0.75	791080	2
34	SWITCH INTERLOCK	840058	1
87	BLT-SLDR,SH.375"X1.00",.313"-18X.50"G-8ZP	360152	1
88	SPRING IDLER UPPER OS900SP	351275	1

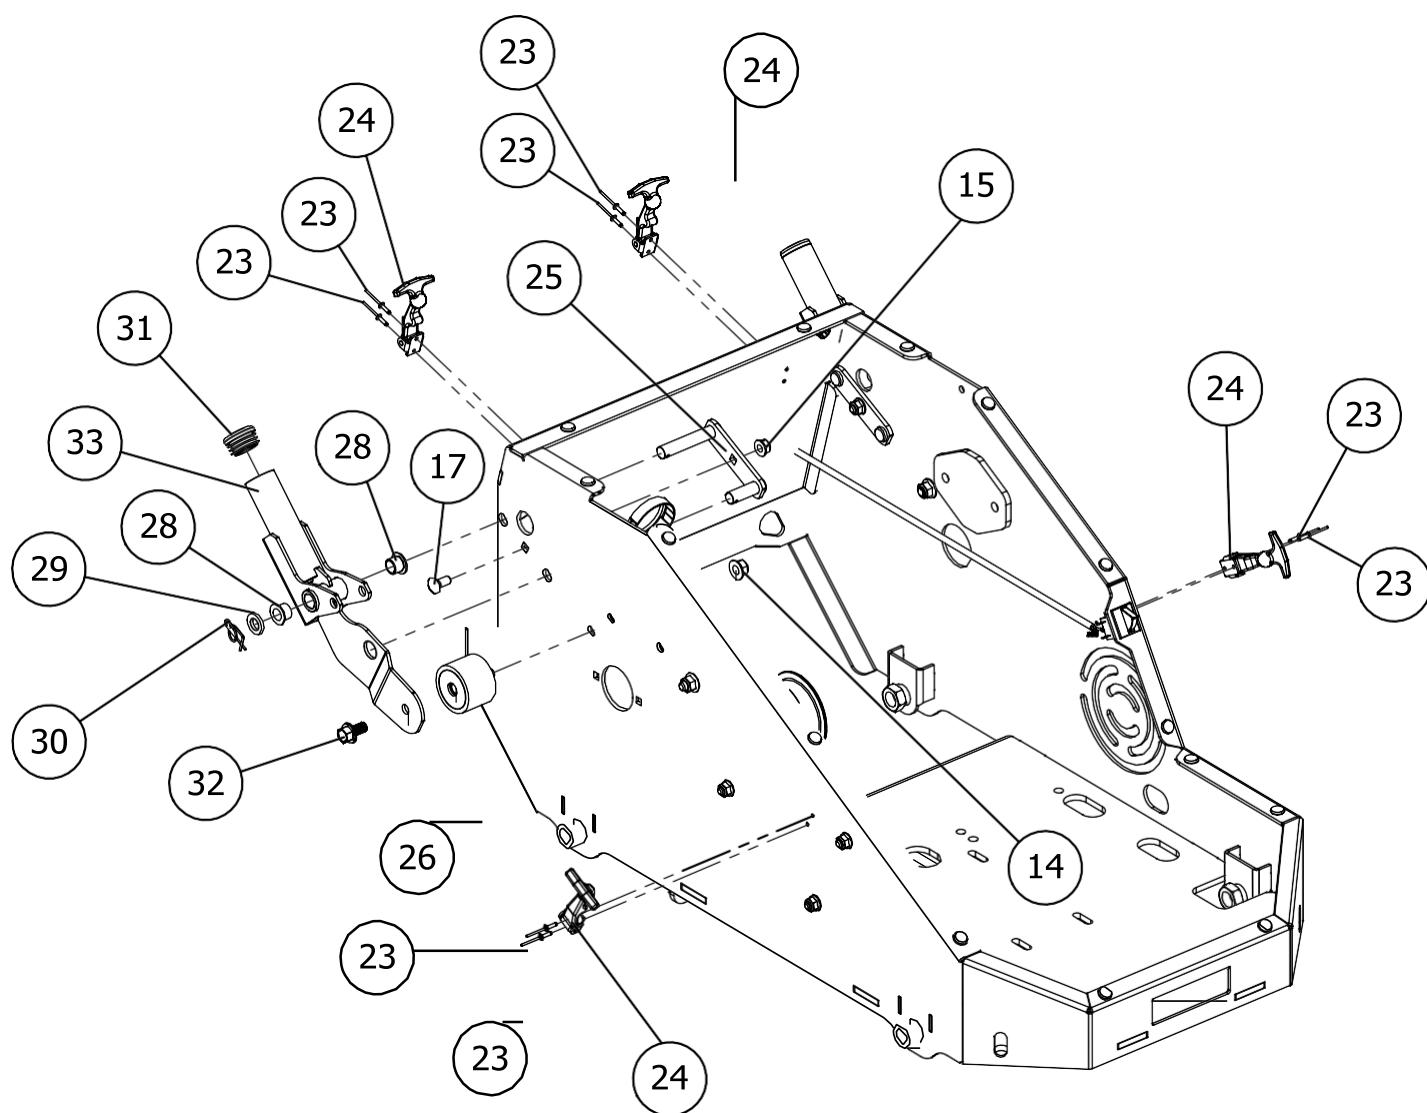

PL18 Parts Illustrations and Lists


Item No.	Description	Part No.	QTY
14	NUT-HEX-NYLK, FLG .375"-16 ZP	8165003	1
15	NUT-HEX-NYLK, FLG .3125"-18 ZP	8165002	1
17	BOLT CARRIAGE 5/16-18 X 3/4" ZP	8024039	2
23	RIVET 1/8 x 1/4 ALUM	381115	8
24	RUBBER LATCH KIT	381003	4
25	WA, ISO MOUNT	382134	2
26	ISOLATOR, VIBRATION HANDLE SC181H	373257	2
28	BUSHING, .500" I.D.	362254	4
29	WSHR-STL,FLT .500"X.875"X.134" MAB ZP	382277	2
30	RING, RUE .500"	382336	2
31	PLUG TUBE INSERT 1.25" O.D.	791056	2
32	SER. HEX WSHR FLNG SCR 0.375 - 16 x 0.75	791080	2
33	WA, REVOLVER RH	382135-S	1

PL18 Parts Illustrations and Lists

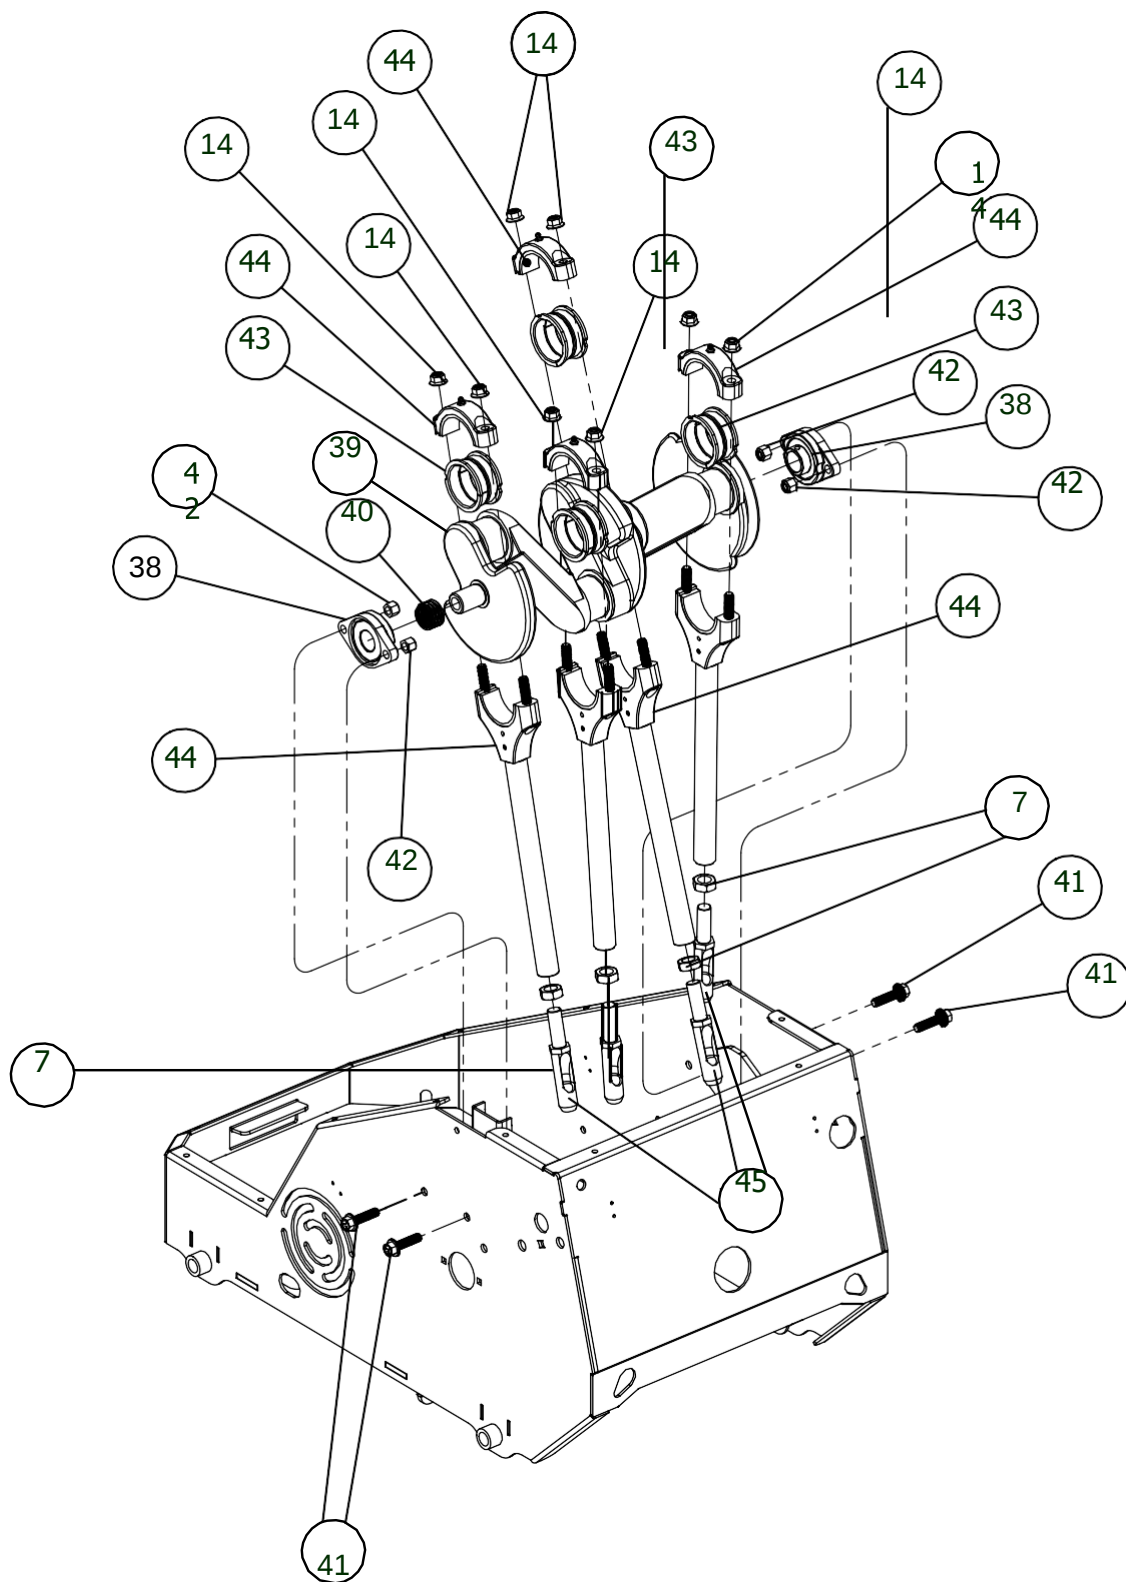


PL18 Parts Illustrations and Lists

Item No.	Description	Part No.	QTY
7	JAM NUT, 5/8-11 UNC	8143007	4
14	NUT-HEX-NYLK, FLG .375"-16 ZP	8165003	6
38	BEARING FLANGED 1.0 DIA	381042	2
39	CRANK 4 TINE	381296	1
40	SPRING, WAVE 1.000" X .700"	382220	1
41	SCR-CAP, HSWH .375"-16 X 1.500" G5 ZP	382296	4
42	NUT LOCK 3/8-16 HEX	8160003	4
43	BEARING JOURNAL 2" DIA	380213	8
44	ASM, TINE ROD AND CAP	382264	4
45	TINE, PLUGR .625"-11 BLACK	382244	4

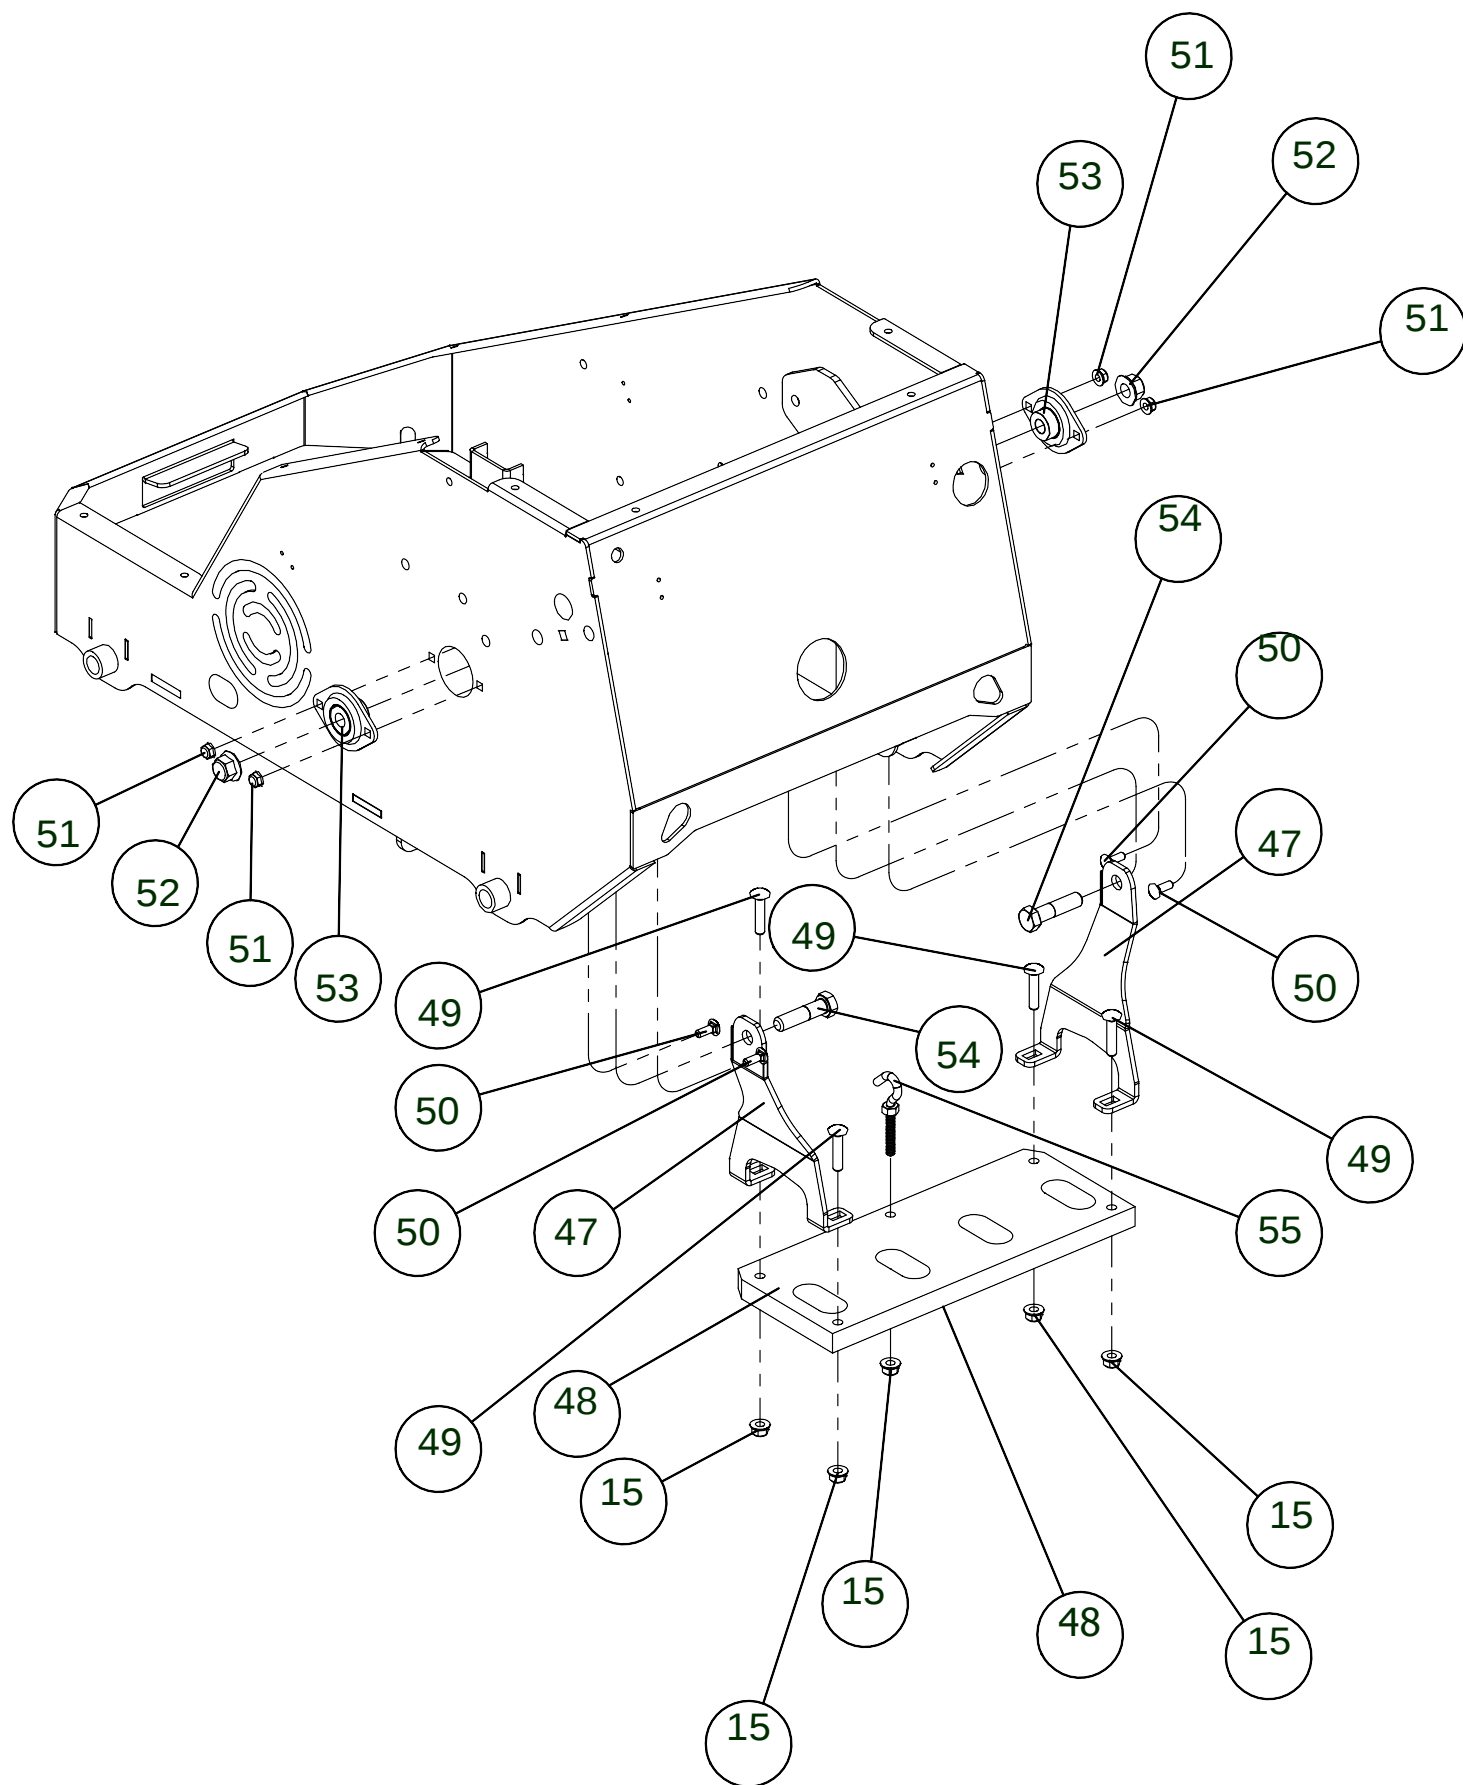


PL18 Parts Illustrations and Lists

Item No.	Description	Part No.	QTY
15	NUT-HEX-NYLK, FLG .3125"-18 ZP	8165002	5
47	BRKT, RETRACTOR PLATE	382326	2
48	PLATE, RETRACTOR PL1801	382325	1
49	BLT-RDHDSSQNK, .3125"-18 X 1.500" G5 ZP	8024068	4
50	BOLT CARRIAGE 1/4-20 X 3/4" ZP	8024021	4
51	NUT-HEX-NYLK, FLG .250"-20 ZP	8165001	4
52	NUT-HEX-NYLK, FLG .500"-13 ZP	8165005	2
53	BEARING 1/2" PRESSED STEEL HOUSING	891025	2
54	SCREWCAP 1/2-13 X 2 GR5 ZP	8041098	2
55	BLT, HOOK .3125"-18 X 3.125" OAL W/NUT	382337	1

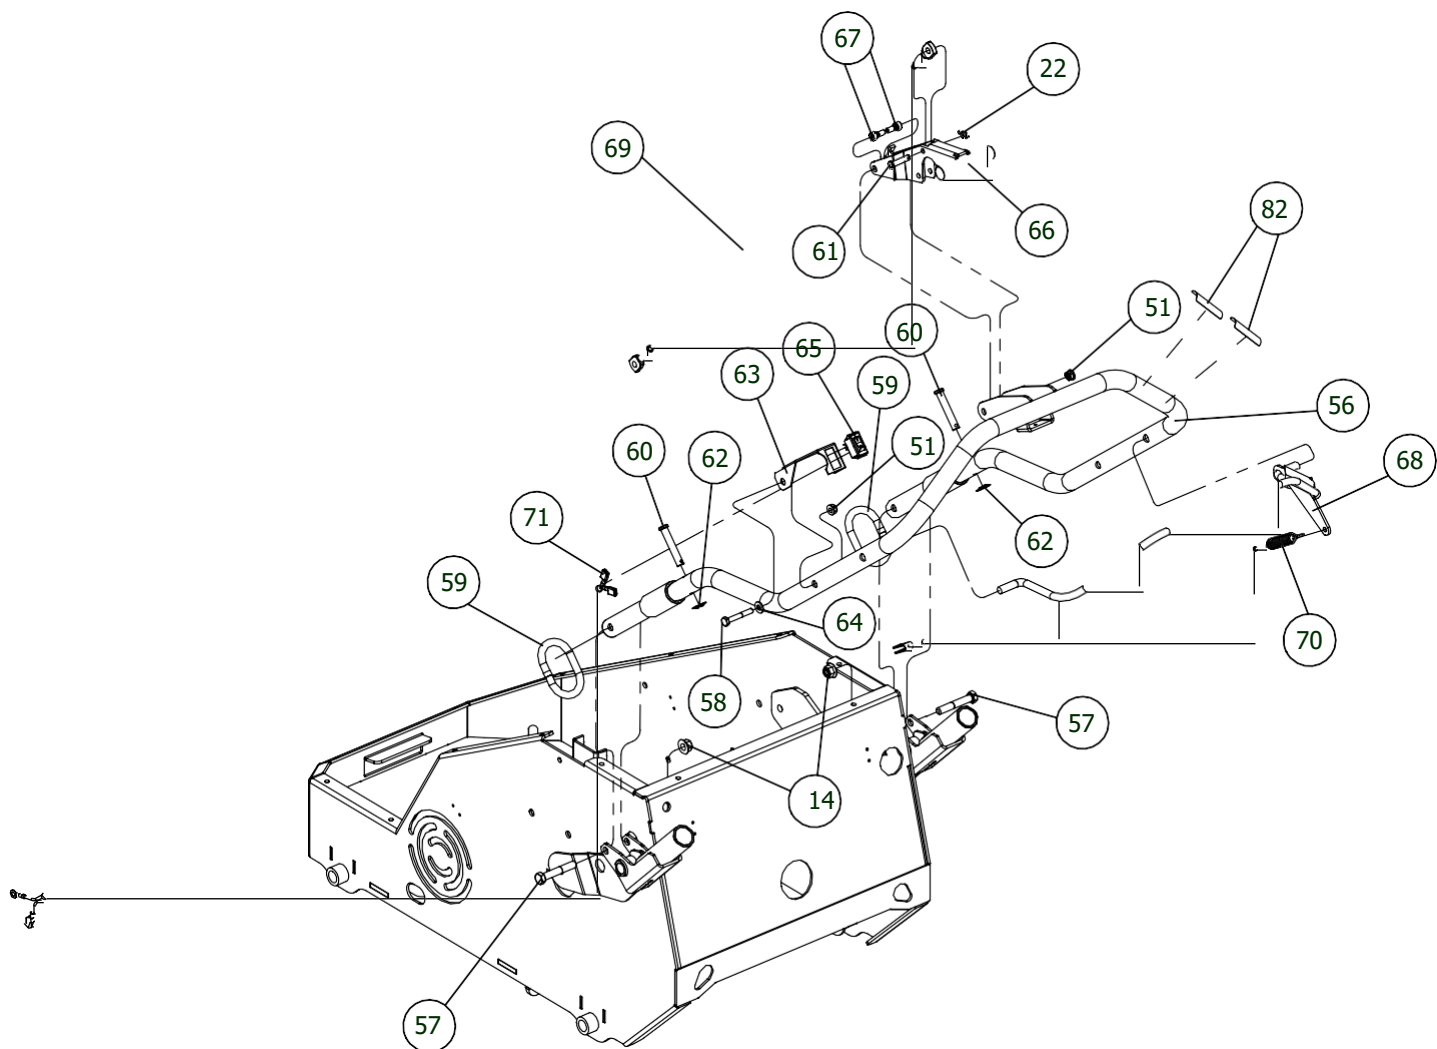


PL18 Parts Illustrations and Lists

Item No.	Description	Part No.	QTY
14	NUT-HEX-NYLK, FLG .375"-16 ZP	8165003	2
22	PIN, RUE RING 0.250"	371275	1
51	NUT-HEX-NYLK, FLG .250"-20 ZP	8165001	1
56	WA, HANDLE PL1801	382131	1
57	SCREWCAP 3/8"-16 X 2 1/4" HCS ZP GR 5	8041055	2
58	SCREWCAP 1/4"-20 X 1 3/4" HCS ZP	8041009	1
59	LOOP FOLDING HANDLE OS900SP	351231	2
60	PIN CLEVIS 3/8 x 2.125	520120	2
61	PIN, CLEVIS 1/4 X 1-1/8 ZP	381345	1
62	RETAINER 3/8" BOLT PUSH NUT	360279	2
63	QB SWITCH BOX	430141	1
64	WASHER 1/4 SAE 9/32 X 5/8 X 1/16	8172007	1
65	SWITCH LKG RKR B&S #493521	500281	1
66	HANDLE RETRACTOR WA	381201	1
67	BLT-SLDR,SH.313"X.25",.25"-20X.438"G8ZP	381158	2
68	WA, BAIL PL1801	382132	1
69	TINE LIFT CABLE, PL1801	382332	1
70	CABLE CLUTCH 39"	380221	1
71	HARNESS WIRE 60"	360316	1
82	LABEL TINE ENGAGE PL	100356	2

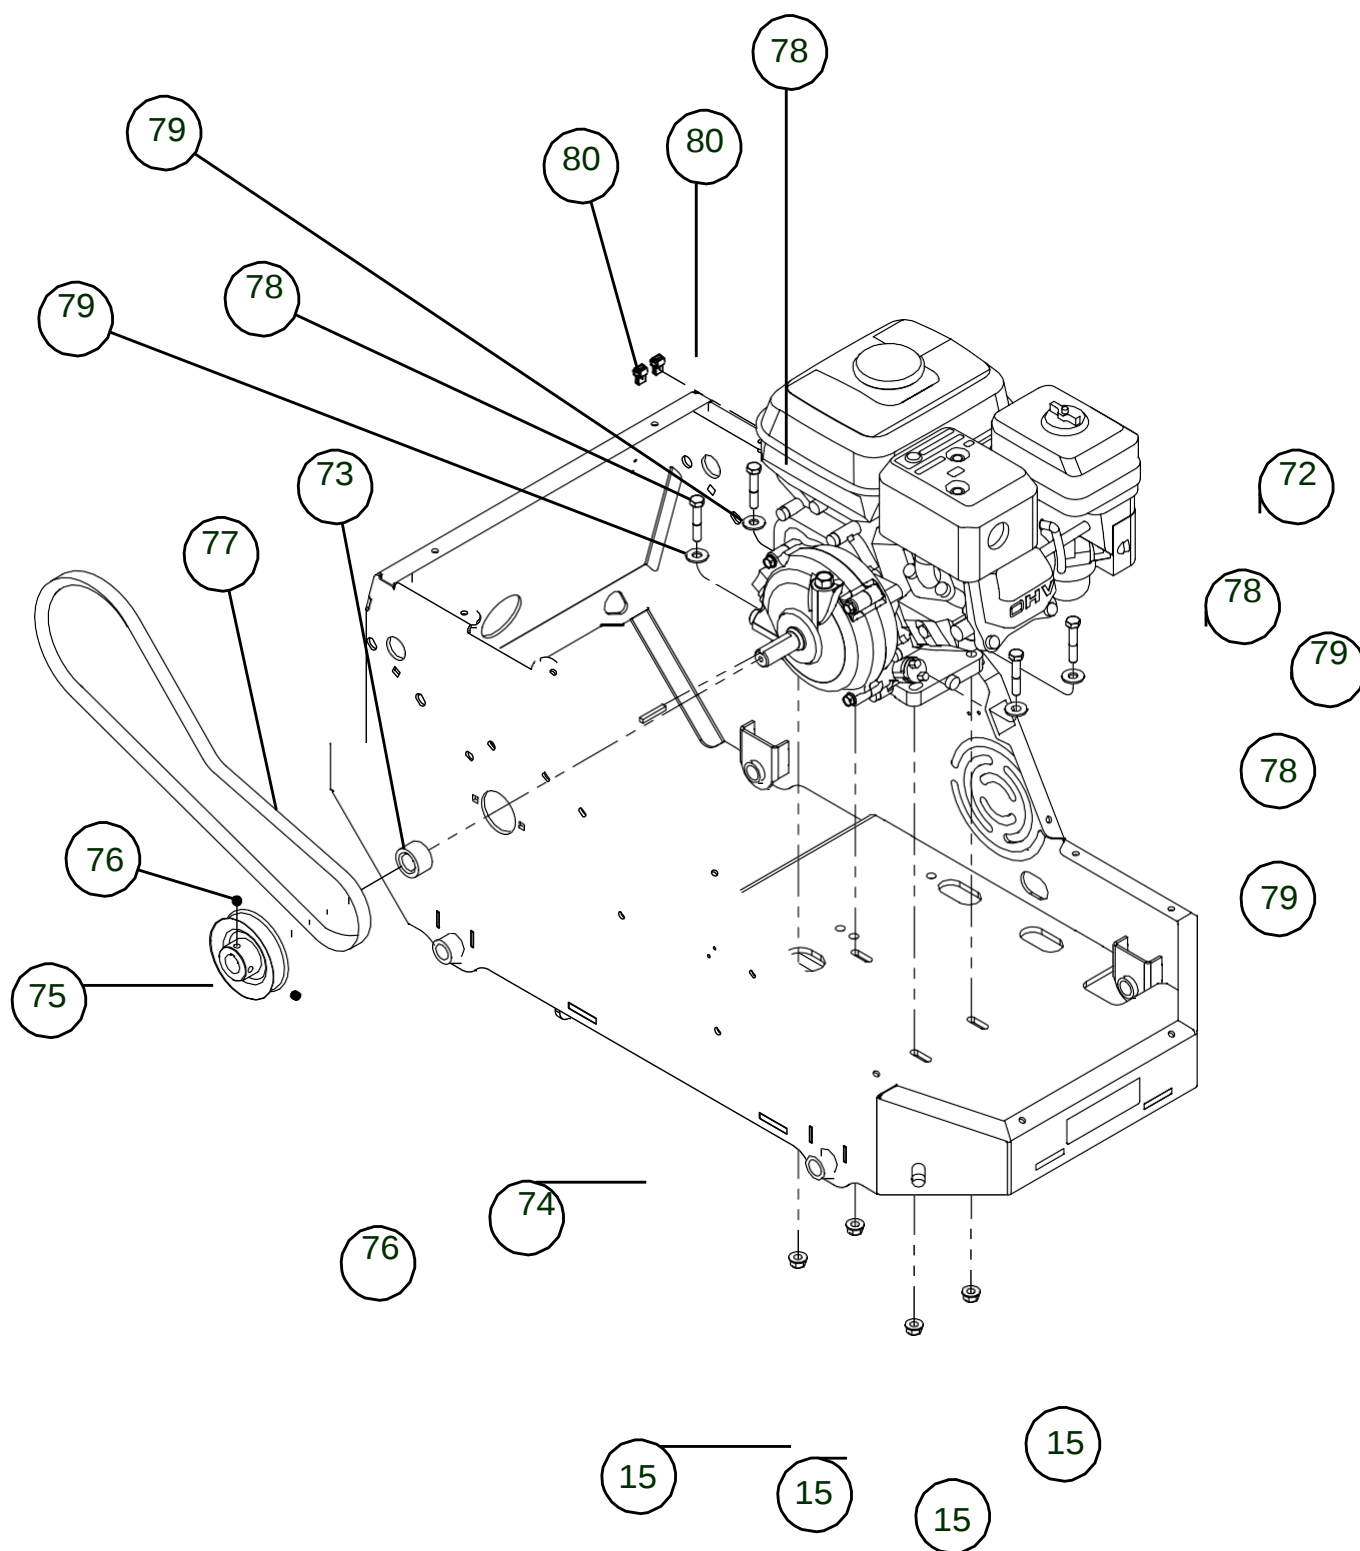

PL18 Parts Illustrations and Lists

Item No.	Description	Part No.	QTY
15	NUT-HEX-NYLK, FLG .3125"-18 ZP	8165002	15
72	ENGINE, VANGUARD 203CC W/6:1 AT 3	382323	1
73	SPCR, ENG SHAFT HONDA PL18	381213	1
74	KEY 3/16" SQ X 1 1/4"	9201080	1
75	PULLEY, 3.50" O.D. x 0.750" I.D. V, A/B	5105968	1
76	SCREW SET 5/16-18 X 5/16"	8084106	2
77	BELT BLADE DRIVE 5L45 (PBL)	520006	1
78	SCREWCAP 5/16"-18 X 1 3/4" GR 5 HCS ZP	8041031	4
79	WASHER 5/16 FLAT ZP	8171003	4
80	TERMINAL 18-14 BLUE T-TAP	840215	2

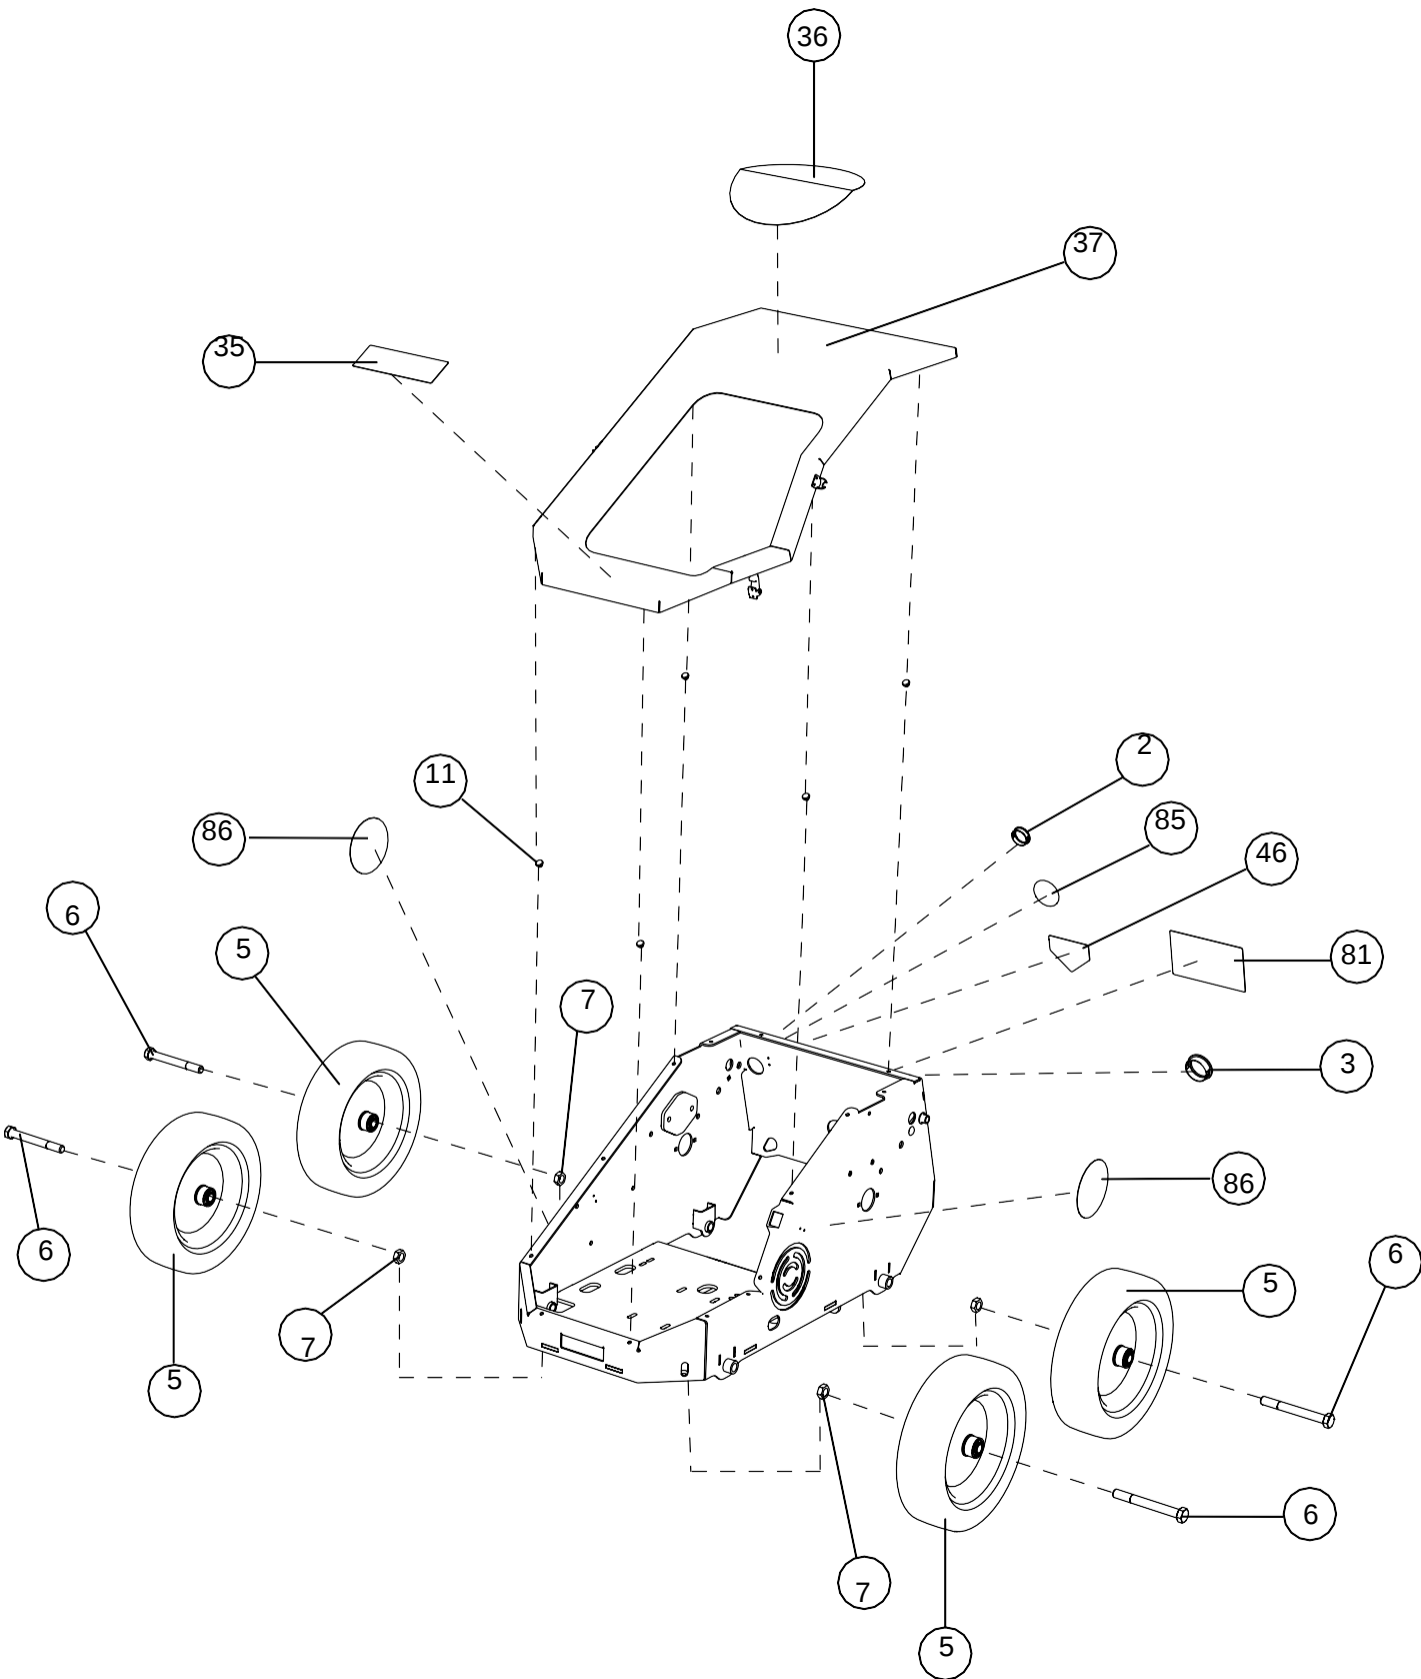

PL18 Parts Illustrations and Lists

Item No.	Description	Part No.	QTY
2	BUSHING, SNAP 1.31" ID	382240	1
3	BUSHING, SNAP 1.81" ID	382292	1
5	ASM,WHEEL&TIRE HDPU 12"X3" W/ BRG&SPANNER	381781	4
6	SCR-CAP, HEX .625"-11 X 5.500" G5 ZP	8041153	4
7	NUT JAM, 5/8-11 ZP	8143007	4
11	RUBBER BUMPER, PUSH-IN	380224	14
35	LABEL BADGING PLUGR PL415	100367	1
36	LABEL BADGING 10" LOGO ROUND	100365	1
37	WA, PL18 COVER W/DECALS	382350-S	1
46	LABEL WARNING OPEI	400424	1
81	LABEL AERATING INST PL	100354	1
85	LABEL ROUND CORE T2V 2.5"	380239	1
86	LABEL PRODUCT DECAL SM CIRCLE	890456	2